



https://iqas.mop.gov.iq

Inspection Report - تقرير التفتيش

WDD2220571A104076 | Mercedes-Benz | S-Class | 6 Cylinder Engine | Automatic

الفرع الاول: الرصافة - ساحة الواثق - مقابل المستشفى العربي
الفرع الثاني: بغداد - الكرخ - شارع ١٤ رمضان - تقاطع علي الصالح

07707460002 - 07707450008 - 07707460008

هذا التقرير حسب المواصفة الخليجية 2020-1-971



أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم | أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم



رقم الكشف	Ref. No.	31013
تاريخ الكشف	Check Date	10/15/2025
وقت الكشف	Check Time	6:16 PM
تاريخ تسليم المركبة	Delivery Date	10/15/2025
وقت تسليم المركبة	Delivery Time	8:00 PM

Car Details | معلومات المركبة

الماركة	Makes	Mercedes-Benz
الموديل	Model	S-Class
رقم الشاسي	Chassis No	WDD2220571A104076
سنة الصنع	YEAR	2015
كم	KM	153531
اللون	COLOR	White
عدد الابواب	DOORS	4 door
المواصفات الإقليمية	SPECS	Other
نوع النقل	TRANSMISSION	Automatic
نوع الجسم	BODY TYPE	SUV
نوع الوقود	Fuel Type	Gasoline
عدد الإسطوانات	No. Of Cylinders	6
قوة الحصان	Horsepower	200 - 300 HP

Tire condition | حالة الاطارات




المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
الاطار الامامي اليسار	Left front tire	سيئ	bad	تاريخ الانتاج 2021
الاطار الخلفي اليسار	Left rear tire	سيء	bad	تاريخ الانتاج 2021
الاطار الخلفي اليمين	Right rear tire	سيء	bad	تاريخ الانتاج 2021
الاطار الامامي اليمين	Right front tire	سيء	bad	تاريخ الانتاج 2021

SUSPENSION SYSTEM CHECK | فحص الدبلات

المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
الدبل الامامي يمين	Right Front Suspension	قيمة استدلالية (MIN. 20%) الدبل الامامي يمين	Right Front Suspension (Min 20%)--inferential value	76%
الدبل الامامي يسار	Left Front Suspension	قيمة استدلالية (MIN. 20%) الدبل الامامي يسار	Left Front Suspension (Min20%) --inferential value	78%

الدبل الخلفى يمين	Right Rear Suspension	قيمة استدلالية (MIN. 20%) الدبل الخلفي يمين	Right Rear Suspension (MIN. 20%)--inferential value	77%
الدبل الخلفى يسار	Left Rear Suspension	قيمة استدلالية (MIN. 20%) الدبل الخلفي يسار	Left Rear Suspension (MIN. 20%)--inferential value	79%
فحص الانزلاق الجانبي الأمامي	Front Side Slip Check	قيمة (M/KM - MAX+5/-5) فحص الانزلاق الجانبي الأمامي استدلالية	Front Side Slip Check (M/KM - MAX+5/-5)--inferential value	0.0
فحص الانزلاق الجانبي الخلفي	Rear Side Slip Check	قيمة (M/KM - MAX+8/-8) فحص الانزلاق الجانبي الخلفي استدلالية	Rear Side Slip Check(M/KM - MAX+8/-8)--inferential value	0.0

BREAK SYSTEM CHECK | فحص المكابح

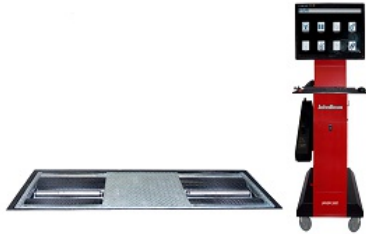


المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
المكابح	Break Check	قيمة استدلالية (MIN.50%) المكابح	Brakes (MIN.50%)--inferential value	68%
المكابح اليدوية	Side Break	قيمة استدلالية (MIN.16%) المكابح اليدوية	Side Brakes (MIN.16%)--inferential value	30%

chassis check | فحص الشاصي



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
البينة الامامية	front body	جيد	good	
جسر امامي	front bridge	متضرر	Damaged	

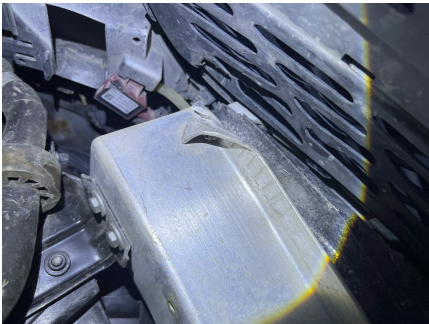

رأس الشاصي الأمامي الأيمن	right head of front chassis	سليم	good	
رأس الشاصي الامامي الأيسر	left head of front chassis	سليم	good	
تقاطع الشاصي الامامي	cross of front chassis	سليم	good	
الشاصي الامامي الايمن	Front chassis right	سليم	good	
الشاصي الامامي الايسر	Front chassis left	سليم	good	
لغد الجناح الامامي اليسار	lighad left front wing	جيد	good	
قاعدة دبل امامي يسار	Double base front left	جيد	good	
لغد الجناح الامامي اليمين	lighad Right front wing	جيد	good	
جسر خلفي	back bridge	متضرر	damaged	مغير
البينة الخلفية	badna background	متضرر	damaged	يوجد قص و لحيم و مبيغ و معجون و مغير




حوض السيارة	car basin	سليم	good	بلاستيك
رأس الشاصي الخلفي الأيسر	left head of front chassis	سليم	good	
رأس الشاصي الخلفي الأيمن	right head of rear chassis	سليم	good	
الشاصي الخلفي الايمن	Rear chassis right	سليم	good	
الشاصي الخلفي الايسر	Rear chassis left	سليم	good	
تقاطع الشاصي الخلفي	cross of rear chassis	سليم	good	
ارضية صندوق السيارة	car trunk floor	متضرر	damaged	

LOWER PART CHECK | فحص الجزء السفلى




المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
فحص الرديتر	Radiator check	سليم	good	
مشط ستيرن	steering rack	وسط	central	يوجد ملعب بسيط في مشط ستيرن
حجر البيئة	Catalytic	سليم	good	
حساس الأكسجين	Oxygen Sensors	سليم	good	
فحص حامل المحرك	Engine Mounters Check	وسط	Mid	
فحص حامل الكير	Gear Mounters Check	وسط	Center	
تهريب منظومة الماء	Water System Leakage	كلا	No	
تهريب زيت الكير	Gear Oil Leakage	كلا	No	
تهريب زيت المحرك	Engine Oil Leakage	كلا	No	
تهريب زيت المكابح	break oil leakage	كلا	No	
فحص تسريب خزان الوقود	Fuel Tank Leakage Check	كلا	No	
منظومة التحكم بأبخرة الوقود	Evaporation Emission Control	سليم	good	
فحص الصالصة	Exhaust inspection	صدأ	Rust	

Check the front suspension system | فحص منظومة التعليق الامامية

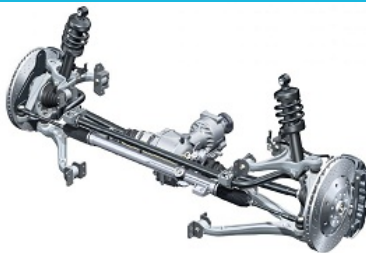

المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
طبلة أمامي أعلى يسار	Upper Control Arm Bushings Left Side	مقبول	acceptable	
طبلة أمامي أسفل يسار	Lower Control Arm Bushings left Side	سيئ	bad	

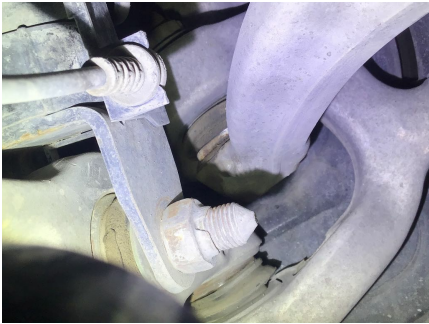

رأس الروط الاليسر	Outer Tire Rod End Left Side	سيئ	Bad
-------------------	------------------------------	-----	-----



طبللة أمامي أعلى يمين	Upper Control Arm Bushings Right Side	مقبول	acceptable
-----------------------	---------------------------------------	-------	------------

طبللة أمامي أسفل يمين	Lower Control Arm Bushings Left Side	سيئ	Bad
-----------------------	--------------------------------------	-----	-----



رأس الروط الاليمين	Outer Tire Rod End Right Side	سيئ	Bad
--------------------	-------------------------------	-----	-----



عمود مقاومة الانقلاب	stabilizer	سيئ	Bad
----------------------	------------	-----	-----



الرباط	sway bar	وسط	central
--------	----------	-----	---------

Check the rear suspension system | فحص منظومة التعليق الخلفي



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
فحص الكاردن	proper shaft	مقبول	acceptable	
فحص صليب الكاردن	Cardin Cross	مقبول	acceptable	
فحص الاكسل الخلفي	Back axel test	مقبول	acceptable	
فحص حامل الاكسل الخلفي	Examination of the posterior axel holder	مقبول	acceptable	
طبلة خلفي أعلى يمين	upper right back drum	مقبول	acceptable	
طبلة خلفي أسفل يمين	lower right back drum	وسط	central	
درايم شفت خلفي يمين	Rear C.V. Shaft/ Drive Shaft Right Side	مقبول	acceptable	
طبلة خلفي أعلى يسار	upper left back drum	وسط	central	
طبلة خلفي أسفل يسار	lower left back drum	وسط	central	
درايم شفت خلفي يسار	Rear C.V. Shaft/ Drive Shaft Left Side	مقبول	acceptable	
عمود مقاوم الانقلاب الخلفي	sway bar link	وسط	central	
الرباط الخلفي	back suspension	وسط	central	
لاستيك الرباط الخلفي	back raber suspension	وسط	central	

MECHANISM CHECK | فحص الميكانيك



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
قياس صوت المحرك	Engine Sound	سيئ	Bad	يوجد صوت في المحرك
حالة المحرك	engine condition	مقبول	acceptable	يوجد خلل في الاستحراق
حالة الكبر	Transmisson condition	مقبول	acceptable	لم يتم فحص المحرك بسبب حالة المحرك

OBD | OBD ELECTRONIC FAULTS CHECK | اإعطال الاللكترونية



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
لوحة المؤشرات	Dashboard	لايوجد قيد للعطل	No Fault Found	
اللكترونية الملتى ميديا	Multi Media Electronics	لايوجد قيد للعطل	No Fault Found	
مدخل الطاقة	Power input	لا يوجد قيد للعطل	No Fault Found	
اللكترونية الاضواء	electronic lights	لا يوجد قيد للعطل	No Fault Found	
اللكترونيات - ABS-ASR-ESP	ABS-ASR-ESP	لايوجد قيد للعطل	No Fault Found	
مقود كهربائي	Electrical Steering	لايوجد قيد للعطل	No Fault Found	
اللكترونية المكيف	Air Condition	لايوجد قيد للعطل	No Fault Found	
اللكترونية المحرك	Engine Electronics	لايوجد قيد للعطل	No Fault Found	
اللكترونية ناقل الحركة	Transmission Electronics	لايوجد قيد للعطل	No Fault Found	

المقاعد	Seats	لايوجد قيد للعطل	No Fault Found
الوسائد الهوائية	Airbags	سليم	good
احزمة الامان	Safety belts	سليم	good
منظومة الرادار او الكاميرات	radar system	لايوجد قيد للعطل	No Fault Found
منظومة الحساسات او النقطة العمياء	blind spot system	لايوجد قيد للعطل	No Fault Found

BATTERY CHECK | فحص البطارية




المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
فحص البطارية	Battery Check	فحص البطارية (%)	(%) Battery check	78%
فحص السلف	Starter Check	مقبول	acceptable	
فحص الدايتمو بدون احمال	No Load Dynamo Check	مقبول	acceptable	
فحص الدايتمو مع الأحمال	With load Dynamo Check	مقبول	acceptable	
فحص التهريب الكهربائي	Electrical leakage Check	جيد	Good	
فحص الأرضي	Earth Check	مقبول	acceptable	

BODY AND PAINT CHECK | الكشف على الهيكل والطلاء



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
صور السيارة	Car Pictures	صور	Pictures	

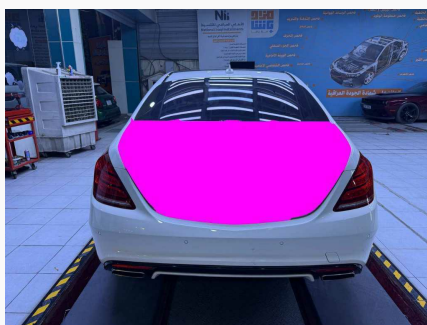

سقف	Roof	سقف زجاج	glass ceiling	
غطاء المحرك	hood	أصلي	Original	رصعات خدوش

تلف				
مغير	Left Front fender	مصبوغ و ممعجن	Left Front fender	جناح امامى يسار
ومفتوح	Left Front Door	مصبوغ	Left Front Door	باب امامى يسار
	left	مصبوغ	left	التكمة اليسار العليا
	left	أصلى	left	التكمة الوسطية اليسار
	left	أصلى	left	الدواسة السفلى اليسار
مفتوح	Left Rear Door	مصبوغ و ممعجن	Left Rear Door	باب خلفى يسار
	Left Rear fender	مصبوغ و ممعجن	Left Rear fender	جناح خلفى يسار
ومصبوغ	Trunk	مغير بقطعة اصلية	Trunk	حقيبة السيارة
	Right Rear fender	مصبوغ و ممعجن	Right Rear fender	جناح خلفى يمين
رصعات خدوش مفتوح	Right Rear Door	(مصلح بدون صبغ) بارد	Right Rear Door	باب خلفى يمين
	right	مصبوغ	right	التكمة العليا اليمين
	right	أصلى	right	التكمة الوسطية اليمين
مفتوح	Right Front Door	مصبوغ و ممعجن	Right Front Door	باب امامى يمين
	Right Left fender	مصبوغ و ممعجن	Right Left fender	جناح امامى يمين
	Important notes	الفحص لايشمل الاجزاء البلاستيكية من ناحية الصبغ والتبديل	Important notes	ملاحظة مهمة
	Important notes	ملاحظة تم شرح و اعلام طالب الفحص بكافة تفاصيل التقرير والشركة غير مسؤلة عن ما يحدث بعد استلام التقرير	Important notes	ملاحظة مهمة
		NOTE		

Glass inspection | فحص الزجاج



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
ماسحات الزجاج	Windshield Wipers	جيد	good	
مضخة ماء زجاج	Glass Water Pump	سليم	good	
الزجاج الامامي	front glass	شروخ كبيره	big cracks	
المرايا الجانبية اليمين	Right side mirrors	سليم	good	
زجاج الباب الامامي الايمن	right front door glass	سليم	good	
زجاج الباب الخلفي الايمن	right rear right glass	سليم	good	
الزجاج المثلث الايمن	Glass right triangle	سليم	good	
الزجاج الخلفي	rear glass	سليم	good	
الزجاج المثلث الايسر	The left triangle glass.	سليم	good	
زجاج الباب الخلفي الايسر	left rear door glass	سليم	good	
زجاج الباب الامامي الايسر	left front door glass	سليم	good	
المرايا الجانبية اليسار	Left side mirrors	سليم	good	
فتحة السقف	The sunroof	سليم	good	
بطانة السقف	Roof Liner	مقبول	acceptable	

Headlights and taillights | المصابيح الامامية و الخلفية



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
المصباح الامامي الايسر	Left headlight	جيد	good	
المصباح الخلفي الايسر	Left taillight	جيد	good	
المصباح الخلفي الايمن	Right back lamp	جيد	good	
المصباح الامامي الايمن	Right headlight	جيد	good	

Inspection of the cooling and heating system | فحص منظومة التبريد و التدفئة



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
منظومة التبريد	cooling system	مقبول	acceptable	
منظومة التدفئة	Heating system	وسط	middle	


Odometer | عداد المسافات



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
صورة العداد الحالي	Current meter image	صورة	image	



Additional Notes | ملاحظات اضافية

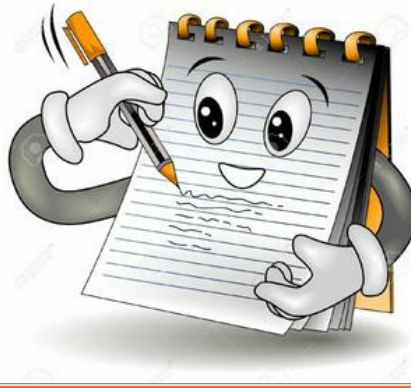

المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
الملاحظات	Notes	الملاحظات	Notes	وجوب عمل ميزانية و بلانص للاطارات

شهادة اعتماد

رقم IB 022



يقر نظام الاعتماد العراقي بأن:

شركة خبراء الباشا لتنظيم المزادات العلنية وإدارتها وفحص وتجارة السيارات

العراق – بغداد – شارع ١٤ رمضان – قبل صعود جسر الاعظمية – مدخل شارع علي الصالح

تم اعتمادها وفقا لمتطلبات المواصفة ISO/ IEC 17020:2012

(Conformity assessment - Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection)

TYPE - A-

في مجال:

- قطاع مركبات النقل

شرط التوافق مع متطلبات المواصفة اعلاه ومتطلبات IQAS الخاصة بالاعتماد
مجال الاعتماد المرفق بالشهادة يعتبر جزءا لا يتجزأ منها

يمكن الحصول على الاصدار الاحدث من مجال الاعتماد من خلال الموقع الالكتروني

<https://iqas.mop.gov.iq>

يكون الاعتماد نافذا من ٢٠٢٣/٩/٢٤ الى ٢٠٢٥/٩/٢٣

تاريخ منح الاعتماد لأول مرة

٢٠٢٣/٩/٢٤

تسليم

أ.د. محمد علي تميم
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير التخطيط

٢٠٢٤ / ١٠ / ٠٤

د. محمد لطيف أحمد
مدير عام الهيئة العراقية للاعتماد/ وكالة