



https://iqas.mop.gov.iq

Inspection Report - تقرير التفتيش

5NMJE3DE7RH366483 | Hyundai | Tucson | 4 Cylinder Engine | Automatic

الفرع الاول: الرصافة - ساحة الواثق - مقابل المستشفى العربي
الفرع الثاني: بغداد - الكرخ - شارع ١٤ رمضان - تقاطع علي الصالح

07707460002 - 07707450008 - 07707460008

هذا التقرير حسب المواصفة الخليجية 2020-1-971



أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم | أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم



رقم الكشف	Ref. No.	30996
تاريخ الكشف	Check Date	10/14/2025
وقت الكشف	Check Time	7:27 PM
تاريخ تسليم المركبة	Delivery Date	10/14/2025
وقت تسليم المركبة	Delivery Time	9:00 PM

Car Details | معلومات المركبة

الماركة	Makes	Hyundai
الموديل	Model	Tucson
رقم الشاسي	Chassis No	5NMJE3DE7RH366483
سنة الصنع	YEAR	2024
كم	KM	7113
اللون	COLOR	Grey
عدد الابواب	DOORS	4 door
المواصفات الإقليمية	SPECS	Other
نوع النقل	TRANSMISSION	Automatic
نوع الجسم	BODY TYPE	SUV
نوع الوقود	Fuel Type	Gasoline
عدد الاسطوانات	No. Of Cylinders	4
قوة الحصان	Horsepower	150 - 200 HP

Tire condition | حالة الاطارات




المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
الاطار الامامي اليسار	Left front tire	سيئ	bad	تاريخ الانتاج 2023
الاطار الخلفي اليسار	Left rear tire	سيء	bad	تاريخ الانتاج 2023
الاطار الخلفي اليمين	Right rear tire	سيء	bad	تاريخ الانتاج 2023
الاطار الامامي اليمين	Right front tire	سيء	bad	تاريخ الانتاج 2023

SUSPENSION SYSTEM CHECK | فحص الدبلات

المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
الدبل الامامي يمين	Right Front Suspension	قيمة استدلالية (MIN. 20%) الدبل الامامي يمين	Right Front Suspension (Min 20%)--inferential value	88%
الدبل الامامي يسار	Left Front Suspension	قيمة استدلالية (MIN. 20%) الدبل الامامي يسار	Left Front Suspension (Min20%) --inferential value	93%

الدبل الخلفي يمين	Right Rear Suspension	قيمة استدلالية (MIN. 20%) الدبل الخلفي يمين	Right Rear Suspension (MIN. 20%)--inferential value	90%
الدبل الخلفي يسار	Left Rear Suspension	قيمة استدلالية (MIN. 20%) الدبل الخلفي يسار	Left Rear Suspension (MIN. 20%)--inferential value	90%
فحص الانزلاق الجانبي الأمامي	Front Side Slip Check	قيمة (M/KM - MAX+5/-5) فحص الانزلاق الجانبي الأمامي استدلالية	Front Side Slip Check (M/KM - MAX+5/-5)--inferential value	0.0
فحص الانزلاق الجانبي الخلفي	Rear Side Slip Check	قيمة (M/KM - MAX+8/-8) فحص الانزلاق الجانبي الخلفي استدلالية	Rear Side Slip Check(M/KM - MAX+8/-8)--inferential value	0.0

BREAK SYSTEM CHECK | فحص المكابح

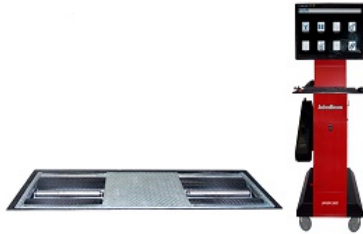

المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
المكابح	Break Check	قيمة استدلالية (MIN.50%) المكابح	Brakes (MIN.50%)--inferential value	89%
المكابح اليدوية	Side Break	قيمة استدلالية (MIN.16%) المكابح اليدوية	Side Brakes (MIN.16%)--inferential value	30%

chassis check | فحص الشاصي



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
البدة الامامية	front body	متضرر	damaged	



جسر امامي	front bridge	جيد	good	
رأس الشاصي الامامي اليمين	right head of front chassis	سليم	good	
رأس الشاصي الامامي اليسار	left head of front chassis	سليم	good	
تقاطع الشاصي الامامي	cross of front chassis	سليم	good	
الشاصي الامامي الايمن	Front chassis right	سليم	good	
الشاصي الامامي الايسر	Front chassis left	سليم	good	
لغد الجناح الامامي اليسار	lighad left front wing	جيد	good	
قاعدة دبل امامي يسار	Double base front left	جيد	good	
لغد الجناح الامامي اليمين	lighad Right front wing	متضرر	damaged	ضرر بسيط




قاعدة دبل امامي يمين	Double base front right	جيد	good
ارضية السفلى	lower floor	جيد	good
جسر خلفي	back bridge	جيد	good
البينة الخلفية	badna background	جيد	good
حوض السيارة	car basin	سليم	good
رأس الشاصي الخلفي الأيسر	left head of front chassis	سليم	good
رأس الشاصي الخلفي الأيمن	right head of rear chassis	سليم	good
الشاصي الخلفي الايمن	Rear chassis right	سليم	good
الشاصي الخلفي الايسر	Rear chassis left	سليم	good
تقاطع الشاصي الخلفي	cross of rear chassis	سليم	good
ارضية صندوق السيارة	car trunk floor	سليم	good


LOWER PART CHECK | فحص الجزء السفلى



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
فحص الرديتر	Radiator check	سليم	good	
مشط ستيرن	steering rack	وسط	central	
حجر البيئة	Catalytic	سليم	good	
حساس الأكسجين	Oxygen Sensors	سليم	good	
فحص حامل المحرك	Engine Mounters Check	وسط	Mid	
فحص حامل الكير	Gear Mounters Check	وسط	Center	
تهريب منظومة الماء	Water System Leakage	كلا	No	
تهريب زيت الكير	Gear Oil Leakage	كلا	No	
تهريب زيت المحرك	Engine Oil Leakage	كلا	No	
تهريب زيت الاكسل	leakage of axel oil	كلا	No	
تهريب زيت المكابح	break oil leakage	كلا	No	
فحص تسريب خزان الوقود	Fuel Tank Leakage Check	كلا	No	
منظومة التحكم بإبخرة الوقود	Evaporation Emission Control	سليم	good	
فحص الصالنة	Exhaust inspection	صدا	Rust	ضرر بسيط

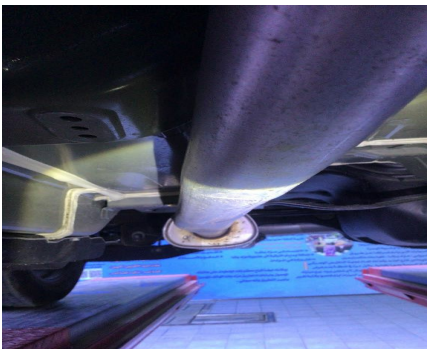

Check the front suspension system | فحص منظومة التعليق الامامية

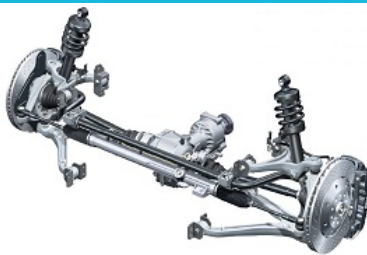

المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
طبلة أمامي أسفل يسار	Lower Control Arm Bushings left Side	مقبول	acceptable	
رأس الروط الايسر	Outer Tire Rod End Left Side	مقبول	acceptable	
درايف شفت أمامي يسار	Front C.V. Shaft/ Drive Shaft Left Side	مقبول	acceptable	
رأس الروط اليمين	Outer Tire Rod End Right Side	مقبول	acceptable	
درايف شفت أمامي يمين	Front C. V. Shaft/ Drive Shaft Right Side	مقبول	acceptable	
عمود مقاومة الانقلاب	stabilizer	مقبول	acceptable	
الرباط	sway bar	وسط	central	
لاستيك الرباط	sway bar bracket and bushing	وسط	central	

Check the rear suspension system | فحص منظومة التعليق الخلفي



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
طبلة خلفي أعلى يمين	upper right back drum	مقبول	acceptable	
طبلة خلفي أسفل يمين	lower right back drum	وسط	central	
طبلة خلفي أعلى يسار	upper left back drum	وسط	central	
طبلة خلفي أسفل يسار	lower left back drum	وسط	central	
عمود مقاوم الانقلاب الخلفي	sway bar link	وسط	central	
الرباط الخلفي	back suspension	وسط	central	
لاستيك الرباط الخلفي	back raber suspension	وسط	central	

MECHANISM CHECK | فحص الميكانيك




المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
قياس صوت المحرك	Engine Sound	مقبول	acceptable	
حالة المحرك	engine condition	مقبول	acceptable	
حالة الكير	Transmission condition	مقبول	acceptable	

OBD | OBD ELECTRONIC FAULTS CHECK | اخطال الالكترونية



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
لوحة المؤشرات	Dashboard	لا يوجد قيد للعتل	No Fault Found	
الكترونية الملتى ميديا	Multi Media Electronics	لا يوجد قيد للعتل	No Fault Found	
مدخل الطاقة	Power input	لا يوجد قيد للعتل	No Fault Found	
الكترونية الاضواء	electronic lights	لا يوجد قيد للعتل	No Fault Found	
نظام التعليق الهوائي	air suspension	لا يوجد قيد للعتل	No Fault Found	
الكترونيات - ABS-ASR-ESP	ABS-ASR-ESP	يوجد قيد للعتل	Fault Found	

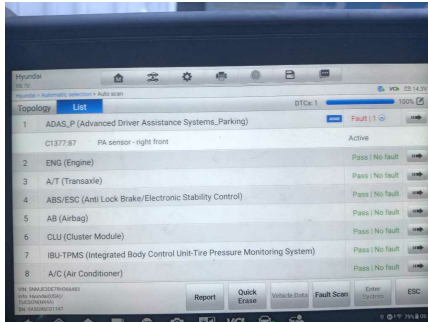

مقود كهربائي	Electrical Steering	لا يوجد قيد للعتل	No Fault Found
الكترونية المكيف	Air Condition	لا يوجد قيد للعتل	No Fault Found
الكترونية المحرك	Engine Electronics	لا يوجد قيد للعتل	No Fault Found
الكترونية ناقل الحركة	Transmission Electronics	لا يوجد قيد للعتل	No Fault Found
المقاعد	Seats	لا يوجد قيد للعتل	No Fault Found
الوسائد الهوائية	Airbags	سليم	good
احزمة الامان	Safety belts	سليم	good
منظومة الرادار او الكامرات	radar system	لا يوجد قيد للعتل	No Fault Found
منظومة الحساسات او النقطة العمياء	blind spot system	لا يوجد قيد للعتل	No Fault Found

BATTERY CHECK | فحص البطارية




المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
فحص البطارية	Battery Check	فحص البطارية (%)	Battery check (%)	89%
فحص السلف	Starter Check	جيد	Good	
فحص الدايينو بدون احمال	No Load Dynamo Check	جيد	Good	
فحص الدايينو مع الأحمال	With load Dynamo Check	جيد	Good	
فحص التهريب الكهربائي	Electrical leakage Check	جيد	Good	
فحص الأرضي	Earth Check	جيد	Good	

BODY AND PAINT CHECK | الكشف على الهيكل والطلاء



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
صور السيارة	Car Pictures	صور	Pictures	

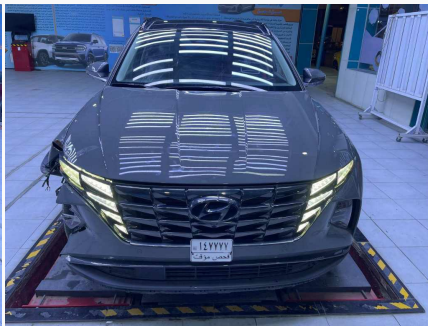

سقف	Roof	سقف زجاج	glass ceiling	
غطاء المحرك	hood	أصلي	Original	ضرر بسيط رصعات خدوش
جناح امامي يسار	Left Front fender	أصلي	Original	خدوش
باب امامي يسار	Left Front Door	أصلي	Original	خدوش
التكئة اليسار العليا	left	أصلي	Original	خدوش
التكئة الوسطية اليسار	left	أصلي	Original	
الدواسة السفلى اليسار	left	أصلي	Original	
باب خلفي يسار	Left Rear Door	أصلي	Original	خدوش
جناح خلفي يسار	Left Rear fender	أصلي	Original	رصعات خدوش
حقيبة السيارة	Trunk	متضرر	damaged	رصعات خدوش
جناح خلفي يمين	Right Rear fender	أصلي	Original	خدوش
باب خلفي يمين	Right Rear Door	متضرر	damaged	رصعات خدوش
التكئة العليا اليمين	right	أصلي	Original	خدوش
التكئة الوسطية اليمين	right	أصلي	Original	
الدواسة السفلى اليمين	right	أصلي	Original	
باب امامي يمين	Right Front Door	أصلي	Original	خدوش
جناح امامي يمين	Right Left fender	متضرر	damaged	رصعات خدوش
ملاحظة مهمة	Important notes	الفحص لايشمل الاجزاء البلاستيكية من ناحية الصبغ والتبديل	the test does not include the plastic parts	
ملاحظة مهمة	Important notes	ملاحظة تم شرح و اعلام طالب الفحص بكافة تفاصيل التقرير والشركة غير مسؤلة عن ما يحدث بعد استلام التقرير	NOTE	

Glass inspection | فحص الزجاج



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
ماسحات الزجاج	Windshield Wipers	جيد	good	
مضخة ماء زجاج	Glass Water Pump	متضرر	Damaged	




الزجاج الامامي	front glass	نحبات	scars	
المرايا الجانبية اليمين	Right side mirrors	سليم	good	
زجاج الباب الامامي الايمن	right front door glass	سليم	good	
زجاج الباب الخلفي الايمن	right rear right glass	سليم	good	
الزجاج المثلث الايمن	Glass right triangle	سليم	good	
الزجاج الخلفي	rear glass	سليم	good	
الزجاج المثلث الايسر	The left triangle glass.	سليم	good	
زجاج الباب الخلفي الايسر	left rear door glass	سليم	good	
زجاج الباب الامامي الايسر	left front door glass	سليم	good	
المرايا الجانبية اليسار	Left side mirrors	سليم	good	
فتحة السقف	The sunroof	سليم	good	
بطانة السقف	Roof Liner	مقبول	acceptable	

Headlights and taillights | المصابيح الامامية و الخلفية



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
المصباح الامامي الايسر	Left headlight	جيد	good	
المصباح الخلفي الايسر	Left taillight	جيد	good	
المصباح الخلفي الايمن	Right back lamp	جيد	good	
المصباح الامامي الايمن	Right headlight	متضرر	Damaged	

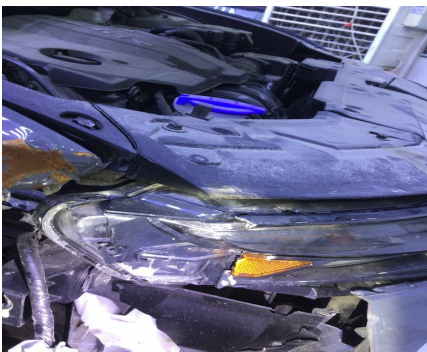

Inspection of the cooling and heating system | فحص منظومة التبريد و التدفئة



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
منظومة التبريد	cooling system	جيد	good	
منظومة التدفئة	Heating system	جيد	good	

عداد المسافات | Odometer



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
صورة العداد الحالي	Current meter image	صورة	image	



شهادة اعتماد

رقم IB 022



يقر نظام الاعتماد العراقي بأن:

شركة خبراء الباشا لتنظيم المزادات العلنية وإدارتها وفحص وتجارة السيارات

العراق – بغداد – شارع ١٤ رمضان – قبل صعود جسر الاعظمية – مدخل شارع علي الصالح

تم اعتمادها وفقا لمتطلبات المواصفة ISO/ IEC 17020:2012

(Conformity assessment - Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection)

TYPE - A-

في مجال:

- قطاع مركبات النقل

شرط التوافق مع متطلبات المواصفة اعلاه ومتطلبات IQAS الخاصة بالاعتماد
مجال الاعتماد المرفق بالشهادة يعتبر جزءا لا يتجزأ منها

يمكن الحصول على الاصدار الاحدث من مجال الاعتماد من خلال الموقع الالكتروني

<https://iqas.mop.gov.iq>

يكون الاعتماد نافذا من ٢٠٢٣/٩/٢٤ الى ٢٠٢٥/٩/٢٣

تاريخ منح الاعتماد لأول مرة

٢٠٢٣/٩/٢٤

تسليم

أ.د. محمد علي تميم

نائب رئيس مجلس الوزراء

وزير التخطيط

٢٠٢٤ / ١٠ / ٠٤

د. محمد لطيف أحمد

مدير عام الهيئة العراقية للاعتماد/ وكالة