



https://iqas.mop.gov.iq

Inspection Report - تقرير التفتيش

1C4RDJDG4PC583246 | Dodge | Durango | 6 Cylinder Engine | Automatic

الفرع الاول: الرصافة - ساحة الواثق -مقابل المستشفى العربي
الفرع الثاني: بغداد -الكرخ - شارع ١٤ رمضان - تقاطع علي الصالح

07707460002 - 07707450008 - 07707460008

هذا التقرير حسب المواصفة الخليجية 2020-1-971



أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم | أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم



رقم الكشف	Ref. No.	31000
تاريخ الكشف	Check Date	10/15/2025
وقت الكشف	Check Time	12:01 PM
تاريخ تسليم المركبة	Delivery Date	10/15/2025
وقت تسليم المركبة	Delivery Time	1:00 PM

Car Details | معلومات المركبة

الماركة	Makes	Dodge
الموديل	Model	Durango
رقم الشاسي	Chassis No	1C4RDJDG4PC583246
سنة الصنع	YEAR	2023
ميل	Mile	31751
اللون	COLOR	Black
عدد الابواب	DOORS	4 door
المواصفات الإقليمية	SPECS	Other
نوع النقل	TRANSMISSION	Automatic
نوع الجسم	BODY TYPE	Hatchback
نوع الوقود	Fuel Type	Gasoline
عدد الاسطوانات	No. Of Cylinders	6
قوة الحصان	Horsepower	200 - 300 HP

Tire condition | حالة الاطارات




المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
الاطار الامامي اليسار	Left front tire	جيد	good	تاريخ الانتاج 2025
الاطار الخلفي اليسار	Left rear tire	جيد	good	تاريخ الانتاج 2025
الاطار الخلفي اليمين	Right rear tire	وسط	Central	تاريخ الانتاج 2023
الاطار الامامي اليمين	Right front tire	وسط	Central	تاريخ الانتاج 2023

SUSPENSION SYSTEM CHECK | فحص الدبلات

المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
الدبل الامامي يمين	Right Front Suspension	قيمة استدلالية (MIN. 20%) الدبل الأمامي يمين	Right Front Suspension (Min 20%)--inferential value	83%
الدبل الامامي يسار	Left Front Suspension	قيمة استدلالية (MIN. 20%) الدبل الأمامي يسار	Left Front Suspension (Min20%) --inferential value	82%

الدبل الخلفى يمين	Right Rear Suspension	قيمة استدلالية (MIN. 20%) الدبل الخلفى يمين	Right Rear Suspension (MIN. 20%)--inferential value	86%
الدبل الخلفى يسار	Left Rear Suspension	قيمة استدلالية (MIN. 20%) الدبل الخلفى يسار	Left Rear Suspension (MIN. 20%)--inferential value	84%
فحص الانزلاق الجانبي الأمامى	Front Side Slip Check	قيمة (M/KM - MAX+5/-5) فحص الانزلاق الجانبي الأمامى استدلالية	Front Side Slip Check (M/KM - MAX+5/-5)--inferential value	1.3
فحص الانزلاق الجانبي الخلفى	Rear Side Slip Check	قيمة (M/KM - MAX+8/-8) فحص الانزلاق الجانبي الخلفى استدلالية	Rear Side Slip Check(M/KM - MAX+8/-8)--inferential value	0.3

BREAK SYSTEM CHECK | فحص المكابح

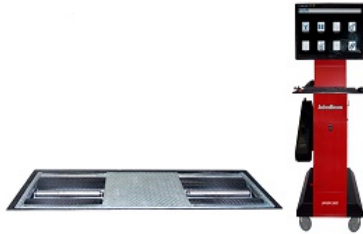

المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
المكابح	Break Check	قيمة استدلالية (MIN.50%) المكابح	Brakes (MIN.50%)--inferential value	83%
المكابح اليدوية	Side Break	قيمة استدلالية (MIN.16%) المكابح اليدوية	Side Brakes (MIN.16%)--inferential value	27%

chassis check | فحص الشاسي




المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
البدة الامامية	front body	متضرر	damaged	مغير
جسر امامي	front bridge	متضرر	Damaged	مغير
رأس الشاصي الأمامي الأيمن	right head of front chassis	متضرر	damaged	



رأس الشاصي الامامي الأيسر	left head of front chassis	سليم	good	
تقاطع الشاصي الامامي	cross of front chassis	سليم	good	
الشاصي الامامي الايمن	Front chassis right	متضرر	damaged	



الشاصي الامامي الایسر	Front chassis left	سليم	good	
لغد الجناح الامامي اليسار	lighthad left front wing	متضرر	damaged	ضرر بسيط

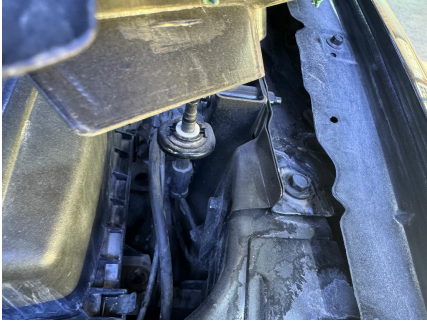

قاعدة دبل امامي يسار	Double base front left	جيد	good	
لغد الجناح الامامي اليمين	lighthad Right front wing	متضرر	damaged	ضرر بسيط



قاعدة دبل امامي يمين	Double base front right	جيد	good	
ارضية السفلى	lower floor	متضرر	damaged	



جسر خلفي	back bridge	جيد	good	
البدة الخلفية	badna background	جيد	good	
حوض السيارة	car basin	سليم	good	
رأس الشاصي الخلفي الأيسر	left head of front chassis	سليم	good	
رأس الشاصي الخلفي الأيمن	right head of rear chassis	سليم	good	
الشاصي الخلفي اليمين	Rear chassis right	سليم	good	
الشاصي الخلفي الایسر	Rear chassis left	سليم	good	
تقاطع الشاصي الخلفي	cross of rear chassis	سليم	good	
ارضية صندوق السيارة	car trunk floor	سليم	good	

LOWER PART CHECK | فحص الجزء السفلى



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
فحص الرديتر	Radiator check	سليم	good	
مشط ستيرن	steering rack	وسط	central	
حجر البيئة	Catalytic	سليم	good	
حساس الأكسجين	Oxygen Sensors	سليم	good	
فحص حامل المحرك	Engine Mounters Check	وسط	Mid	
فحص حامل الكير	Gear Mounters Check	وسط	Center	
تهريب منظومة الماء	Water System Leakage	كلا	No	
تهريب زيت الكير	Gear Oil Leakage	كلا	No	
تهريب زيت المحرك	Engine Oil Leakage	كلا	No	
تهريب زيت الاكسل	leakage of axel oil	كلا	No	
تهريب زيت المكابح	break oil leakage	كلا	No	
فحص تسريب خزان الوقود	Fuel Tank Leakage Check	كلا	No	
منظومة التحكم بأبخرة الوقود	Evaporation Emission Control	سليم	good	
فحص الصالصة	Exhaust inspection	صدأ	Rust	

Check the front suspension system | فحص منظومة التعليق الامامية



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
طبلة أمامي أعلى يسار	Upper Control Arm Bushings Left Side	مقبول	acceptable	
طبلة أمامي أسفل يسار	Lower Control Arm Bushings left Side	مقبول	acceptable	
رأس الربوط الايسر	Outer Tire Rod End Left Side	مقبول	acceptable	
طبلة أمامي أعلى يمين	Upper Control Arm Bushings Right Side	مقبول	acceptable	
طبلة أمامي أسفل يمين	Lower Control Arm Bushings Left Side	مقبول	acceptable	
رأس الربوط الايمن	Outer Tire Rod End Right Side	مقبول	acceptable	
عمود مقاومة الانقلاب	stabilizer	مقبول	acceptable	
الرباط	sway bar	وسط	central	
لاستيك الرباط	sway bar bracket and bushing	وسط	central	

Check the rear suspension system | فحص منظومة التعليق الخلفي



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
فحص الكاردن	proper shaft	مقبول	acceptable	
فحص صليب الكاردن	Cardin Cross	مقبول	acceptable	
فحص الاكسل الخلفي	Back axel test	مقبول	acceptable	
فحص حامل الاكسل الخلفي	Examination of the posterior axel holder	مقبول	acceptable	
طبلة خلفي أعلى يمين	upper right back drum	مقبول	acceptable	

طبلة خلفي أسفل يمين	lower right back drum	وسط	central
درايم شفت خلفي يمين	Rear C.V. Shaft/ Drive Shaft Right Side	مقبول	acceptable
طبلة خلفي أعلى يسار	upper left back drum	وسط	central
طبلة خلفي أسفل يسار	lower left back drum	وسط	central
درايم شفت خلفي يسار	Rear C.V. Shaft/ Drive Shaft Left Side	مقبول	acceptable
عمود مقاوم الانقلاب الخلفي	sway bar link	وسط	central
الرباط الخلفي	back suspension	وسط	central
لاستيك الرباط الخلفي	back raber suspension	وسط	central

MECHANISM CHECK | فحص الميكانيك



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
قياس صوت المحرك	Engine Sound	مقبول	acceptable	
حالة المحرك	engine condition	مقبول	acceptable	
حالة الكير	Transmission condition	مقبول	acceptable	


OBD | OBD ELECTRONIC FAULTS CHECK



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
لوحة المؤشرات	Dashboard	يوجد قيد للعتل	Fault Found	
الكترونية الملتى ميديا	Multi Media Electronics	يوجد قيد للعتل	Fault Found	يوجد خلل في قراءة الاتصال الذكي



الكترونية الاضواء	electronic lights	لا يوجد قيد للعتل	No Fault Found
الكترونيات - ABS-ASR-ESP	ABS-ASR-ESP	لايوجد قيد للعتل	No Fault Found
مقود كهربائي	Electrical Steering	لايوجد قيد للعتل	No Fault Found
الكترونية المكيف	Air Condition	لايوجد قيد للعتل	No Fault Found
الكترونية المحرك	Engine Electronics	لايوجد قيد للعتل	No Fault Found
الكترونية ناقل الحركة	Transmission Electronics	لايوجد قيد للعتل	No Fault Found
المقاعد	Seats	لايوجد قيد للعتل	No Fault Found
الوسائد الهوائية	Airbags	متضرر	damaged

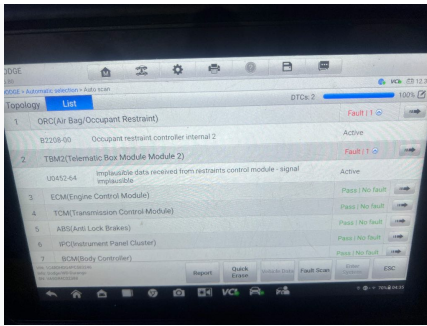

احزمة الامان	Safety belts	متضرر	damaged
منظومة الرادار او الكاميرات	radar system	لايوجد قيد للتعطل	No Fault Found
منظومة الحساسات او النقطة العمياء	blind spot system	لايوجد قيد للتعطل	No Fault Found

BATTERY CHECK | فحص البطارية




المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
فحص البطارية	Battery Check	فحص البطارية (%)	(%) Battery check	87%
فحص السلف	Starter Check	مقبول	acceptable	
فحص الدائمو بدون احمال	No Load Dynamo Check	مقبول	acceptable	
فحص الدائمو مع الأحمال	With load Dynamo Check	مقبول	acceptable	
فحص التهريب الكهربائي	Electrical leakage Check	جيد	Good	
فحص الأرضي	Earth Check	مقبول	acceptable	

BODY AND PAINT CHECK | الكشف على الهيكل والطلاء



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
صور السيارة	Car Pictures	صور	Pictures	



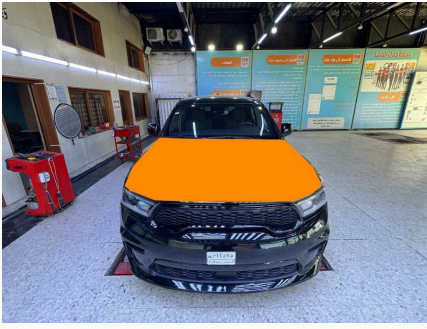

سقف	Roof	أصلي	Original	خدوش
غطاء المحرك	hood	مغير بقطعة غير اصلية ومصبوغ	Changed with a non-original and dyed piece	
جناح امامى يسار	Left Front fender	مغير بقطعة غير اصلية ومصبوغ	Changed with a non-original and dyed piece	
باب امامى يسار	Left Front Door	أصلي	Original	رصعات خدوش تكحيل ضرر بسيط
التكمة العليا اليسار	left	أصلي	Original	خدوش
التكمة الوسطية اليسار	left	أصلي	Original	
الدواسة السفلى اليسار	left	أصلي	Original	
باب خلفى يسار	Left Rear Door	أصلي	Original	رصعات خدوش
جناح خلفى يسار	Left Rear fender	أصلي	Original	خدوش
حقيبة السيارة	Trunk	أصلي	Original	رصعات خدوش
جناح خلفى يمين	Right Rear fender	أصلي	Original	خدوش
باب خلفى يمين	Right Rear Door	أصلي	Original	خدوش
التكمة العليا اليمين	right	أصلي	Original	خدوش
التكمة الوسطية اليمين	right	أصلي	Original	
الدواسة السفلى اليمين	right	أصلي	Original	
باب امامى يمين	Right Front Door	أصلي	Original	خدوش
جناح امامى يمين	Right Left fender	(مصلح بدون صبغ) بارد	fixing whit out paint	رصعات خدوش تكحيل معيير
ملاحظة مهمة	Important notes	الفحص لايشمل الاجزاء البلاستيكية من ناحية الصبغ والتبديل	the test does not include the plastic parts	
ملاحظة مهمة	Important notes	ملاحظة تم شرح و اعلام طالب الفحص بكافة تفاصيل التقرير والشركة غير مسؤولة عن ما يحدث بعد استلام التقرير	NOTE	

Glass inspection | فحص الزجاج



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
ماسحات الزجاج	Windshield Wipers	وسط	Central	
مضخة ماء زجاج	Glass Water Pump	سليم	good	
الزجاج الامامي	front glass	سليم	good	
المرايا الجانبية اليمين	Right side mirrors	سليم	good	
زجاج الباب الامامي الايمن	right front door glass	سليم	good	
زجاج الباب الخلفي الايمن	right rear right glass	سليم	good	
الزجاج المثلث الايمن	Glass right triangle	مضلل	misleading	
الزجاج الخلفي	rear glass	مضلل	misleading	


الزجاج المثلث الایسر	The left triangle glass.	مضلل	misleading
زجاج الباب الخلفي الایسر	left rear door glass	سليم	good
زجاج الباب الامامي الایسر	left front door glass	سليم	good
المرآيا الجانبية الایسر	Left side mirrors	سليم	good
بطانة السقف	Roof Liner	مقبول	acceptable

Headlights and taillights | المصابيح الامامية و الخلفية



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
المصباح الامامي الایسر	Left headlight	جيد	good	
كشاف الضباب الایسر	Left fog light	جيد	good	
المصباح الخلفي الایسر	Left taillight	جيد	good	
المصباح الخلفي الایمن	Right back lamp	جيد	good	
كشاف الضباب الایمن	Right Fog light	جيد	good	
المصباح الامامي الایمن	Right headlight	جيد	good	

Inspection of the cooling and heating system | فحص منظومة التبريد و التدفئة

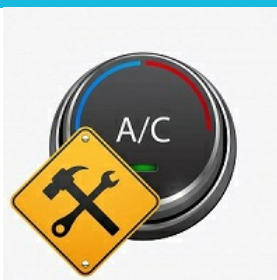

المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
منظومة التبريد	cooling system	جيد	good	
منظومة التدفئة	Heating system	جيد	good	

Odometer | عداد المسافات



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
صورة العداد الحالي	Current meter image	صورة	image	



شهادة اعتماد

رقم IB 022



يقر نظام الاعتماد العراقي بأن:

شركة خبراء الباشا لتنظيم المزادات العلنية وإدارتها وفحص وتجارة السيارات

العراق – بغداد – شارع ١٤ رمضان – قبل صعود جسر الاعظمية – مدخل شارع علي الصالح

تم اعتمادها وفقا لمتطلبات المواصفة ISO/ IEC 17020:2012

(Conformity assessment - Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection)

TYPE - A-

في مجال:

- قطاع مركبات النقل

شرط التوافق مع متطلبات المواصفة اعلاه ومتطلبات IQAS الخاصة بالاعتماد
مجال الاعتماد المرفق بالشهادة يعتبر جزءا لا يتجزأ منها

يمكن الحصول على الاصدار الاحدث من مجال الاعتماد من خلال الموقع الالكتروني

<https://iqas.mop.gov.iq>

يكون الاعتماد نافذا من ٢٠٢٣/٩/٢٤ الى ٢٠٢٥/٩/٢٣

تاريخ منح الاعتماد لأول مرة

٢٠٢٣/٩/٢٤

تسليم

أ.د. محمد علي تميم

نائب رئيس مجلس الوزراء

وزير التخطيط

٢٠٢٤/١٠/٠٤

د. محمد لطيف أحمد

مدير عام الهيئة العراقية للاعتماد/ وكالة