



https://iqas.mop.gov.iq

Inspection Report - تقرير التفتيش

KMHS81GDCU927640 | Hyundai | Santa Fe | 6 Cylinder Engine | Automatic

الفرع الاول: الرصافة - ساحة الوثائق - مقابل المستشفى العربي
الفرع الثاني: بغداد - الكرخ - شارع ١٤ رمضان - تقاطع علي الصالح

07707460002 - 07707450008 - 07707460008

هذا التقرير حسب المواصفة الخليجية 2020-1-971



أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم | أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم



رقم الكشف	Ref. No.	30878
تاريخ الكشف	Check Date	10/7/2025
وقت الكشف	Check Time	6:40 PM
تاريخ تسليم المركبة	Delivery Date	10/7/2025
وقت تسليم المركبة	Delivery Time	8:00 PM
Car Details معلومات المركبة		
الماركة	Makes	Hyundai
الموديل	Model	Santa Fe
رقم الشاسي	Chassis No	KMHS81GDCU927640
سنة الصنع	YEAR	2012
كم	KM	179427
اللون	COLOR	White
عدد الابواب	DOORS	4 door
المواصفات الإقليمية	SPECS	Other
نوع النقل	TRANSMISSION	Automatic
نوع الجسم	BODY TYPE	SUV
نوع الوقود	Fuel Type	Gasoline
عدد الأسطوانات	No. Of Cylinders	6
قوة الحصان	Horsepower	200 - 300 HP

Tire condition | حالة الاطارات



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
الاطار الامامي اليسار	Left front tire	وسط	Central	تاريخ الإنتاج 2024
الاطار الخلفي اليسار	Left rear tire	وسط	Central	تاريخ الإنتاج 2024
الاطار الخلفي اليمين	Right rear tire	وسط	Central	تاريخ الإنتاج 2024
الاطار الامامي اليمين	Right front tire	وسط	Central	تاريخ الإنتاج 2024

SUSPENSION SYSTEM CHECK | فحص الدبلات

المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
الدبل الأمامي يمين	Right Front Suspension	قيمة استدلالية (MIN. 20%) الدبل الأمامي يمين	Right Front Suspension (Min 20%)--inferential value	77%
الدبل الأمامي يسار	Left Front Suspension	قيمة استدلالية (MIN. 20%) الدبل الأمامي يسار	Left Front Suspension (Min20%) --inferential value	74%

الدبل الخلفى يمين	Right Rear Suspension	قيمة استدلالية (MIN. 20%) الدبل الخلفي يمين	Right Rear Suspension (MIN. 20%)--inferential value	71%
الدبل الخلفى يسار	Left Rear Suspension	قيمة استدلالية (MIN. 20%) الدبل الخلفي يسار	Left Rear Suspension (MIN. 20%)--inferential value	69%
فحص الانزلاق الجانبي الأمامى	Front Side Slip Check	قيمة (M/KM - MAX+5/-5) فحص الانزلاق الجانبي الأمامى استدلالية	Front Side Slip Check (M/KM - MAX+5/-5)--inferential value	1.0
فحص الانزلاق الجانبي الخلفي	Rear Side Slip Check	قيمة (M/KM - MAX+8/-8) فحص الانزلاق الجانبي الخلفي استدلالية	Rear Side Slip Check(M/KM - MAX+8/-8)--inferential value	-0.8

BREAK SYSTEM CHECK | فحص المكابح



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
المكابح	Break Check	قيمة استدلالية (MIN.50%) المكابح	Brakes (MIN.50%)--inferential value	67%
المكابح اليدوية	Side Break	قيمة استدلالية (MIN.16%) المكابح اليدوية	Side Brakes (MIN.16%)--inferential value	17%

chassis check | فحص الشاصي



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
البينة الامامية	front body	جيد	good	
جسر امامي	front bridge	جيد	good	
رأس الشاصي الأمامي الأيمن	right head of front chassis	سليم	good	
رأس الشاصي الامامي الأيسر	left head of front chassis	سليم	good	
تقاطع الشاصي الامامي	cross of front chassis	سليم	good	
الشاصي الامامي اليمين	Front chassis right	سليم	good	
الشاصي الامامي الایسر	Front chassis left	سليم	good	
لغد الجناح الامامي اليسار	lighad left front wing	جيد	good	
قاعدة دبل امامي يسار	Double base front left	جيد	good	
لغد الجناح الامامي اليمين	lighad Right front wing	جيد	good	
قاعدة دبل امامي يمين	Double base front right	جيد	good	
ارضية السفلى	lower floor	جيد	good	
جسر خلفي	back bridge	جيد	good	
البينة الخلفية	badna background	جيد	good	
حوض السيارة	car basin	سليم	good	
رأس الشاصي الخلفي الأيسر	left head of front chassis	سليم	good	
رأس الشاصي الخلفي الأيمن	right head of rear chassis	سليم	good	
الشاصي الخلفي اليمين	Rear chassis right	سليم	good	
الشاصي الخلفي الایسر	Rear chassis left	سليم	good	
تقاطع الشاصي الخلفي	cross of rear chassis	سليم	good	
ارضية صندوق السيارة	car trunk floor	سليم	good	

LOWER PART CHECK | فحص الجزء السفلى



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
فحص الرديتر	Radiator check	سليم	good	
مشط ستيرن	steering rack	وسط	central	يوجد ملعب بسيط في مشط الستيرن
حجر البيئة	Catalytic	سليم	good	
حساس الأكسجين	Oxygen Sensors	سليم	good	
فحص حامل المحرك	Engine Mounters Check	سيئ	Bad	
فحص حامل الكير	Gear Mounters Check	وسط	Center	
تهريب منظومة الماء	Water System Leakage	نعم	Yes	



تهريب زيت الكير	Gear Oil Leakage	كلا	No	
تهريب زيت المحرك	Engine Oil Leakage	نعم	Yes	



تهريب زيت الاكسل	leakage of axel oil	كلا	No	
تهريب زيت المكابح	break oil leakage	كلا	No	
فحص تسريب خزان الوقود	Fuel Tank Leakage Check	كلا	No	
منظومة التحكم بأبخرة الوقود	Evaporation Emission Control	سليم	good	
فحص الصالصة	Exhaust inspection	صدأ	Rust	

Check the front suspension system | فحص منظومة التعليق الامامية



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
طبلة أمامي أسفل يسار	Lower Control Arm Bushings left Side	مقبول	acceptable	
رأس الروط الایسر	Outer Tire Rod End Left Side	مقبول	acceptable	

درايف شفت أمامي يسار	Front C.V. Shaft/ Drive Shaft Left Side	مقبول	acceptable
طبلة أمامي أسفل يمين	Lower Control Arm Bushings Left Side	مقبول	acceptable
رأس الروط الایمن	Outer Tire Rod End Right Side	سيئ	Bad



درايف شفت أمامي يمين	Front C. V. Shaft/ Drive Shaft Right Side	مقبول	acceptable
عمود مقاومة الانقلاب	stabilizer	مقبول	acceptable
الرباط	sway bar	وسط	central
لاستيك الرباط	sway bar bracket and bushing	وسط	central

Check the rear suspension system | فحص منظومة التعليق الخلفي



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
فحص الكاردن	proper shaft	مقبول	acceptable	مفتوح
فحص صليب الكاردن	Cardin Cross	مقبول	acceptable	
فحص الاكسل الخلفي	Back axel test	مقبول	acceptable	
فحص حامل الاكسل الخلفي	Examination of the posterior axel holder	مقبول	acceptable	
طبلة خلفي أعلى يمين	upper right back drum	مقبول	acceptable	
طبلة خلفي أسفل يمين	lower right back drum	وسط	central	
درايم شفت خلفي يمين	Rear C.V. Shaft/ Drive Shaft Right Side	مقبول	acceptable	
طبلة خلفي أعلى يسار	upper left back drum	وسط	central	
طبلة خلفي أسفل يسار	lower left back drum	وسط	central	
درايم شفت خلفي يسار	Rear C.V. Shaft/ Drive Shaft Left Side	مقبول	acceptable	
عمود مقاوم الانقلاب الخلفي	sway bar link	وسط	central	
الرباط الخلفي	back suspension	وسط	central	
لاستيك الرباط الخلفي	back raber suspension	وسط	central	

MECHANISM CHECK | فحص الميكانيك




المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
قياس صوت المحرك	Engine Sound	مقبول	acceptable	يوجد صوت في الجزء الاعلي من المحرك
حالة المحرك	engine condition	مقبول	acceptable	خلل في الاستحراق
حالة الكير	Transmisson condition	مقبول	acceptable	مفتوح براغي داير الكير والفور ويل مفتوح


OBD | OBD ELECTRONIC FAULTS CHECK | OBD الاعطال الالكترونية



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
لوحة المؤشرات	Dashboard	يوجد قيد للعطل	Fault Found	
الكثرونية الملتي ميديا	Multi Media Electronics	لايوجد قيد للعطل	No Fault Found	
الكثرونية الاضواء	electronic lights	لا يوجد قيد للعطل	No Fault Found	
الكثرونيات - ABS-ASR-ESP	ABS-ASR-ESP	لايوجد قيد للعطل	No Fault Found	
مقود كهربائي	Electrical Steering	لايوجد قيد للعطل	No Fault Found	
الكثرونية المكيف	Air Condition	لايوجد قيد للعطل	No Fault Found	
الكثرونية المحرك	Engine Electronics	لايوجد قيد للعطل	No Fault Found	
الكثرونية ناقل الحركة	Transmission Electronics	يوجد قيد للعطل	Fault Found	يوجد خلل في حساس وضعية ناقل الحركة

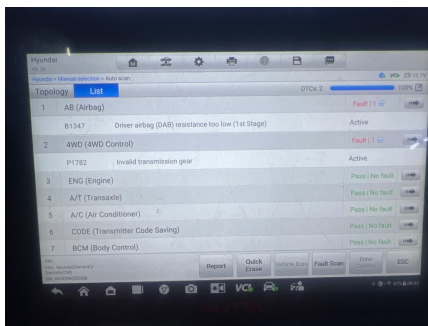

المقاعد	Seats	لايوجد قيد للعطل	No Fault Found	
الوسائد الهوائية	Airbags	متضرر	damaged	

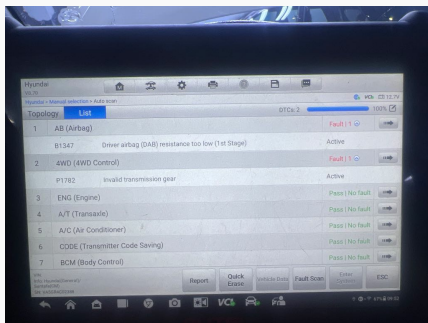


احزمة الامان	Safety belts	متضرر	damaged	
منظومة الرادار او الكامرات	radar system	لايوجد قيد للعطل	No Fault Found	

BATTERY CHECK | فحص البطارية



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
فحص البطارية	Battery Check	فحص البطارية (%)	Battery check (%)	78%
فحص السلف	Starter Check	مقبول	acceptable	
فحص الدايينو بدون احمال	No Load Dynamo Check	مقبول	acceptable	
فحص الدايينو مع الأحمال	With load Dynamo Check	مقبول	acceptable	
فحص التهريب الكهربائي	Electrical leakage Check	جيد	Good	
فحص الأرضي	Earth Check	مقبول	acceptable	

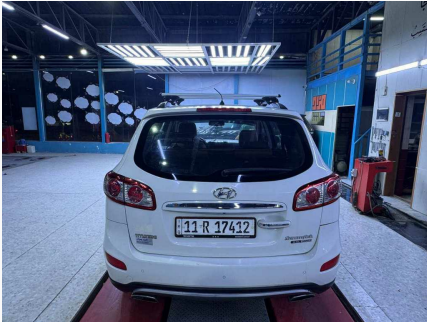

المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
صور السيارة	Car Pictures	صور	Pictures	
				
سقف	Roof	أصلى	Original	رصعات خدوش تلف بالصبغ نكراش
غطاء المحرك	hood	أصلى	Original	رصعات خدوش تكحيل تلف بالصبغ نكراش ضرر بسيط
جناح امامى يسار	Left Front fender	مغير بقطعة غير اصلية ومصبوغ	Changed with a non-original and dyed piece	
باب امامى يسار	Left Front Door	مغير بقطعة اصلية	Replaced with Original	صبغ وممعجون
التكمة اليسار العليا	left	أصلى	Original	رصعات خدوش نكراش
التكمة الوسطية اليسار	left	أصلى	Original	التكمة الامامية صبغ وممعجون
الدواسة السفلى اليسار	left	مصبوغ و ممعجن	painted and pasted	يوجد قص ولحيم
باب خلفى يسار	Left Rear Door	مصبوغ و ممعجن	painted and pasted	مغير
جناح خلفى يسار	Left Rear fender	(مصلح بدون صبغ) بارد	fixing whit out paint	رصعات خدوش تكحيل نكراش
حقيبة السيارة	Trunk	أصلى	Original	رصعات خدوش نكراش
جناح خلفى يمين	Right Rear fender	(مصلح بدون صبغ) بارد	fixing whit out paint	رصعات خدوش تكحيل نكراش
باب خلفى يمين	Right Rear Door	أصلى	Original	رصعات خدوش تكحيل نكراش
التكمة العليا اليمين	right	أصلى	Original	رصعات خدوش نكراش
التكمة الوسطية اليمين	right	أصلى	Original	
الدواسة السفلى اليمين	right	أصلى	Original	

رصعات خدوش تكحيل نكراش	Original	أصلي	Right Front Door	باب امامي يمين
بدون صيغ	Replaced with Original	مغير بقطعة اصلية	Right Left fender	جناح امامي يمين
the test does not include the plastic parts		الفحص لايشمل الاجزاء البلاستيكية من ناحية الصيغ والتبديل	Important notes	ملاحظة مهمة
NOTE		ملاحظة تم شرح و اعلام طالب الفحص بكافة تفاصيل التقرير والشركة غير مسؤلة عن ما يحدث بعد استلام التقرير	Important notes	ملاحظة مهمة

Glass inspection | فحص الزجاج



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
ماسحات الزجاج	Windshield Wipers	وسط	Central	
مضخة ماء زجاج	Glass Water Pump	سليم	good	
الزجاج الامامي	front glass	شروخ كبيره	big cracks	
المرايا الجانبية اليمين	Right side mirrors	يوجد عطل	There's a malfunction	يوجد عطل في ضوء الإشارة ونظام التحكم بالمرآية
زجاج الباب الامامي الايمن	right front door glass	سليم	good	يوجد خلل في زر التحكم بالزجاج
زجاج الباب الخلفي الايمن	right rear right glass	سليم	good	يوجد خلل في زر التحكم بالزجاج
الزجاج المثلث الايمن	Glass right triangle	سليم	good	
الزجاج الخلفي	rear glass	سليم	good	
الزجاج المثلث الايسر	The left triangle glass.	سليم	good	
زجاج الباب الخلفي الايسر	left rear door glass	سليم	good	يوجد خلل في زر التحكم بالزجاج
زجاج الباب الامامي الايسر	left front door glass	سليم	good	يوجد خلل في وحدة التحكم الرئيسية
المرايا الجانبية اليسار	Left side mirrors	سليم	good	يوجد خلل في نظام التحكم بالمرآية
فتحة السقف	The sunroof	سليم	good	
بطانة السقف	Roof Liner	سئء	bad	يوجد كسر



Headlights and taillights | المصابيح الامامية و الخلفية



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
المصباح الامامي الايسر	Left headlight	جيد	good	
كشاف الضباب الايسر	Left fog light	يوجد عطل	There's a malfunction	
المصباح الخلفي الايسر	Left taillight	يوجد عطل	There's a malfunction	
المصباح الخلفي الايمن	Right back lamp	يوجد عطل	There's a malfunction	
كشاف الضباب الايمن	Right Fog light	يوجد عطل	There's a malfunction	
المصباح الامامي الايمن	Right headlight	جيد	good	



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
منظومة التبريد	cooling system	جيد	good	
منظومة التدفئة	Heating system	جيد	good	

Odometer | عداد المسافات



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
صورة العداد الحالي	Current meter image	صورة	image	



Additional Notes | ملاحظات اضافية



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
الملاحظات	Notes	الملاحظات	Notes	وجوب عمل ميزانية ويلتص للاطارات

شهادة اعتماد

رقم IB 022



يقر نظام الاعتماد العراقي بأن:

شركة خبراء الباشا لتنظيم المزادات العلنية وإدارتها وفحص وتجارة السيارات

العراق – بغداد – شارع ١٤ رمضان – قبل صعود جسر الاعظمية – مدخل شارع علي الصالح

تم اعتمادها وفقا لمتطلبات المواصفة ISO/ IEC 17020:2012

(Conformity assessment - Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection)

TYPE - A-

في مجال:

- قطاع مركبات النقل

شرط التوافق مع متطلبات المواصفة اعلاه ومتطلبات IQAS الخاصة بالاعتماد
مجال الاعتماد المرفق بالشهادة يعتبر جزءا لا يتجزأ منها

يمكن الحصول على الاصدار الاحدث من مجال الاعتماد من خلال الموقع الالكتروني

<https://iqas.mop.gov.iq>

يكون الاعتماد نافذا من ٢٠٢٣/٩/٢٤ الى ٢٠٢٥/٩/٢٣

تاريخ منح الاعتماد لأول مرة

٢٠٢٣/٩/٢٤

تسليم

أ.د. محمد علي تميم

نائب رئيس مجلس الوزراء

وزير التخطيط

٢٠٢٤ / ١٠ / ٠٤

د. محمد لطيف أحمد

مدير عام الهيئة العراقية للاعتماد/ وكالة