



https://iqas.mop.gov.iq

Inspection Report - تقرير التفتيش

7SVAAABA9RX042917 | Toyota | Sequoia | 6 Cylinder Engine | Automatic

الفرع الاول: الرصافة - ساحة الوثائق -مقابل المستشفى العربي

الفرع الثاني: بغداد -الكرخ - شارع ١٤ رمضان - تقاطع علي الصالح

07707460002 - 07707450008 - 07707460008

هذا التقرير حسب المواصفة الخليجية 2020-1-971



أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم | أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم



رقم الكشف	Ref. No.	30997
تاريخ الكشف	Check Date	10/15/2025
وقت الكشف	Check Time	10:37 AM
تاريخ تسليم المركبة	Delivery Date	10/15/2025
وقت تسليم المركبة	Delivery Time	11:00 PM
معلومات المركبة Car Details		
الماركة	Makes	Toyota
الموديل	Model	Sequoia
رقم الشاصي	Chassis No	7SVAAABA9RX042917
سنة الصنع	YEAR	2025
كم	KM	17820
حجم المحرك (CC)	Engine Capacity (CC)	0
اللون	COLOR	White
عدد الابواب	DOORS	4 door
المواصفات الإقليمية	SPECS	Other
نوع النقل	TRANSMISSION	Automatic
نوع الجسم	BODY TYPE	SUV
نوع الوقود	Fuel Type	هجين
عدد الأسطوانات	No. Of Cylinders	6
قوة الحصان	Horsepower	200 - 300 HP

Tire condition | حالة الاطارات



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
الاطار الامامي اليسار	Left front tire	مقبول	Acceptable	تاريخ الانتاج 2024
الاطار الخلفي اليسار	Left rear tire	مقبول	Acceptable	تاريخ الانتاج 2024
الاطار الخلفي اليمين	Right rear tire	مقبول	Acceptable	تاريخ الانتاج 2024
الاطار الامامي اليمين	Right front tire	مقبول	Acceptable	تاريخ الانتاج 2024


SUSPENSION SYSTEM CHECK | فحص الدبلة



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
الدبل الأمامي يمين	Right Front Suspension	قيمة استدلالية (MIN. 20%) الدبل الأمامي يمين	Right Front Suspension (Min 20%)--inferential value	89%
الدبل الأمامي يسار	Left Front	قيمة استدلالية (MIN. 20%) الدبل الأمامي يسار	Left Front Suspension (Min20%) --inferential value	92%


Suspension				
الدبل الخلفي يمين	Right Rear Suspension	قيمة استدلالية (MIN. 20%) الدبل الخلفي يمين	Right Rear Suspension (MIN. 20%)--inferential value	94%
الدبل الخلفي يسار	Left Rear Suspension	قيمة استدلالية (MIN. 20%) الدبل الخلفي يسار	Left Rear Suspension (MIN. 20%)--inferential value	89%
فحص الانزلاق الجانبي الأمامي	Front Side Slip Check	قيمة (M/KM - MAX+5/-5) فحص الانزلاق الجانبي الأمامي استدلالية	Front Side Slip Check (M/KM - MAX+5/-5)--inferential value	0.0
فحص الانزلاق الجانبي الخلفي	Rear Side Slip Check	قيمة (M/KM - MAX+8/-8) فحص الانزلاق الجانبي الخلفي استدلالية	Rear Side Slip Check(M/KM - MAX+8/-8)--inferential value	0.0

BREAK SYSTEM CHECK | فحص المكابح




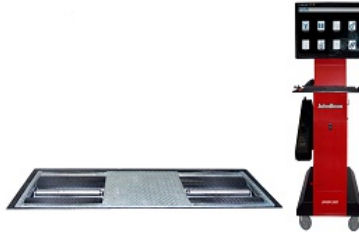




المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
المكابح	Break Check	قيمة استدلالية (MIN.50%) المكابح	Brakes (MIN.50%)--inferential value	89%
المكابح اليدوية	Side Break	قيمة استدلالية (MIN.16%) المكابح اليدوية	Side Brakes (MIN.16%)--inferential value	32%

chassis check | فحص الشاسي

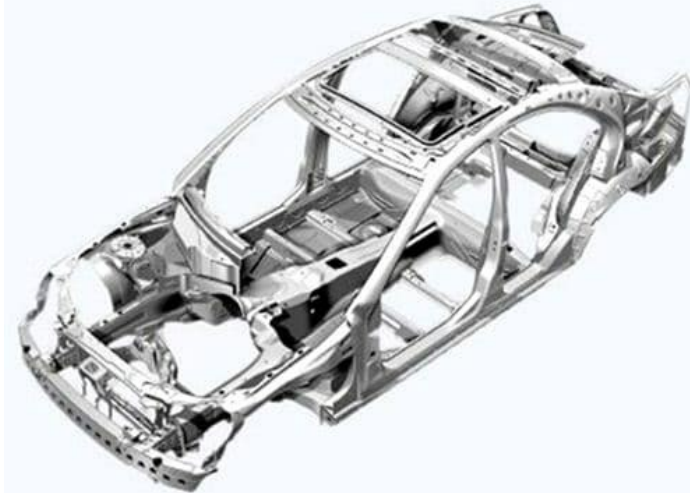

المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
البينة الامامية	front body	متضرر	damaged	متضرر و مصلح

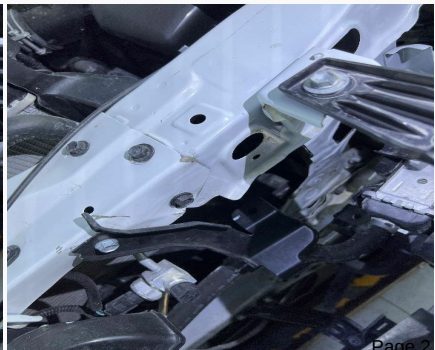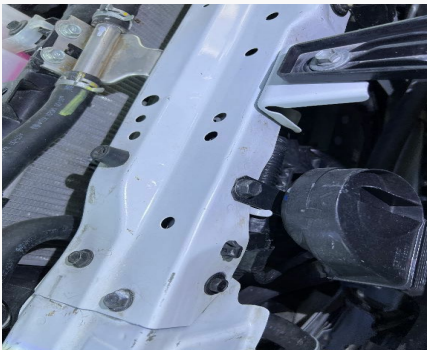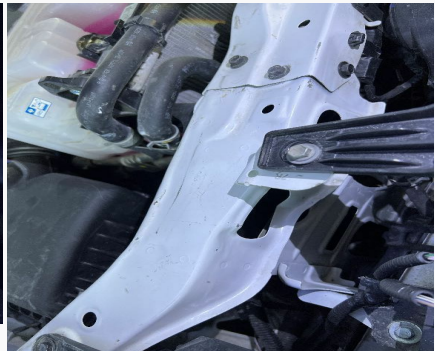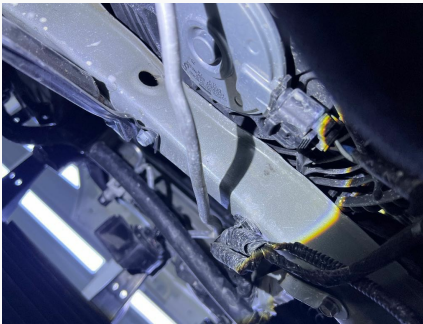

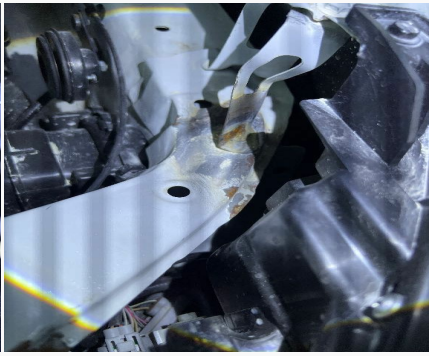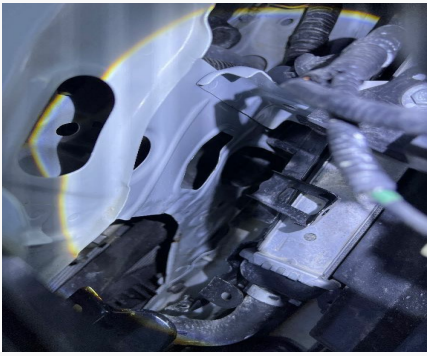

جسر امامي	front bridge	متضرر	Damaged	مغير
رأس الشاصي الأمامي الأيمن	right head of front chassis	متضرر	damaged	يوجد صبغ و معجون و لحيم من الداخل





رأس الشاصي الامامي الأيسر	left head of front chassis	متضرر	damaged	يوجد صبغ و معجون و لحيم من الداخل
---------------------------	----------------------------	-------	---------	-----------------------------------




تقاطع الشاصي الامامي	cross of front chassis	متضرر	damaged	
----------------------	------------------------	-------	---------	--




الشاصي الامامي الايمن	Front chassis right	متضرر	damaged	يوجد صبغ و معجون و لحيم من الداخل
-----------------------	---------------------	-------	---------	-----------------------------------

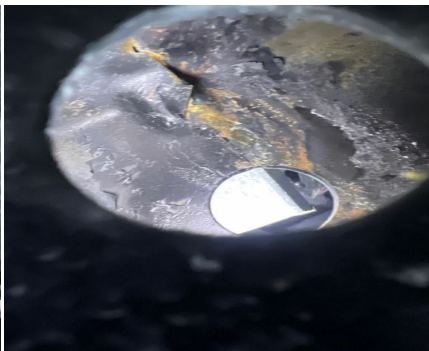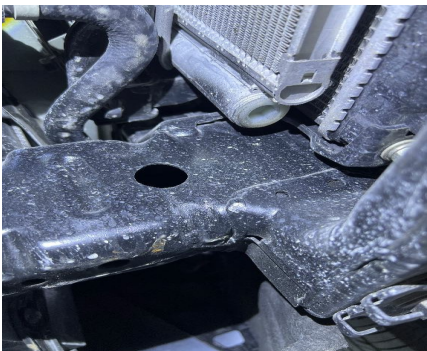

الشاصي الامامي الایسر	Front chassis left	متضرر	damaged	یوجد صبغ و معجون و لحیم من الداخل
-----------------------	--------------------	-------	---------	-----------------------------------

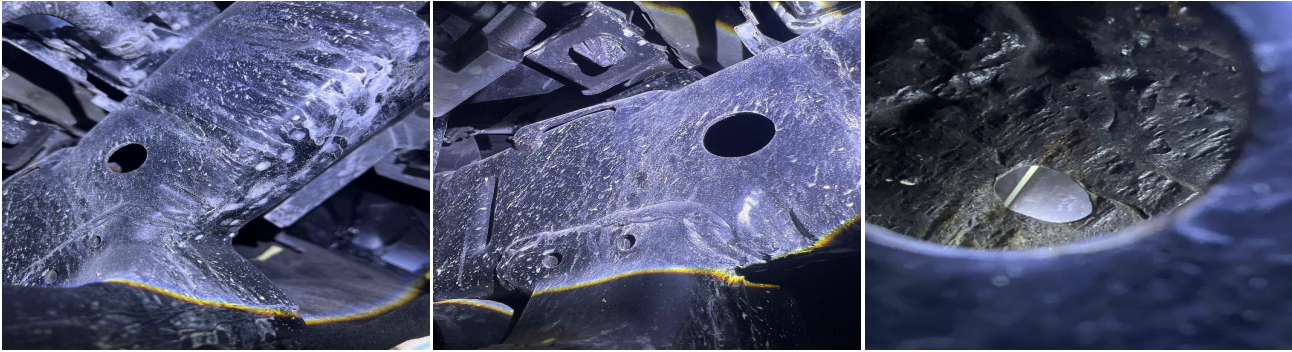

لغد الجناح الامامي اليسار	lighad left front wing	متضرر	damaged	یوجد صبغ و معجون و لحیم
---------------------------	------------------------	-------	---------	-------------------------

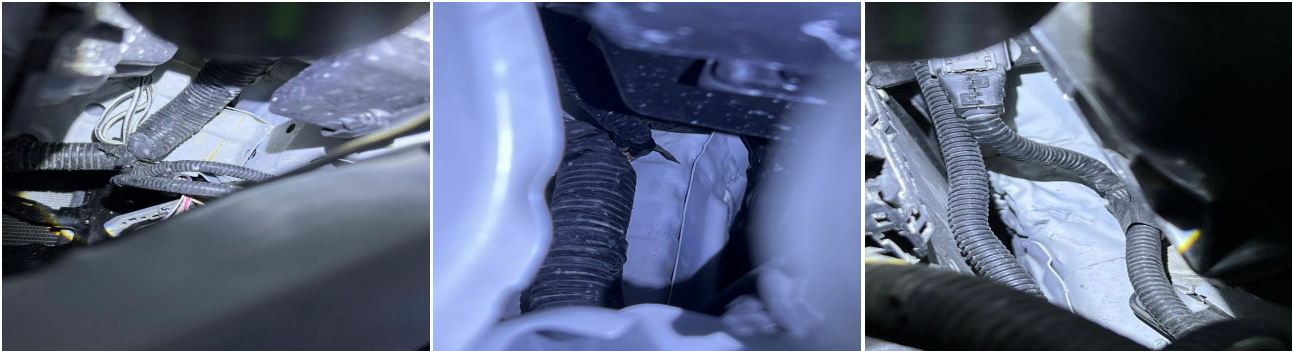

لغد الجناح الامامي الیمن	lighad Right front wing	متضرر	damaged	
--------------------------	-------------------------	-------	---------	--




ارضیة السفلی	lower floor	جید	good	
جسر خلفي	back bridge	جید	good	
البدنة الخلفية	badna background	جید	good	
حوض السيارة	car basin	سليم	good	
رأس الشاصي الخلفي الأيسر	left head of front chassis	سليم	good	
رأس الشاصي الخلفي الأيمن	right head of rear chassis	سليم	good	
الشاصي الخلفي الایمن	Rear chassis right	سليم	good	
الشاصي الخلفي الایسر	Rear chassis left	سليم	good	
تقاطع الشاصي الخلفي	cross of rear chassis	سليم	good	
ارضیة صندوق السيارة	car trunk floor	سليم	good	

LOWER PART CHECK | فحص الجزء السفلی



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
فحص الرديتر	Radiator check	سليم	good	یوجد ضرر و مصلح في المروحة المحرك

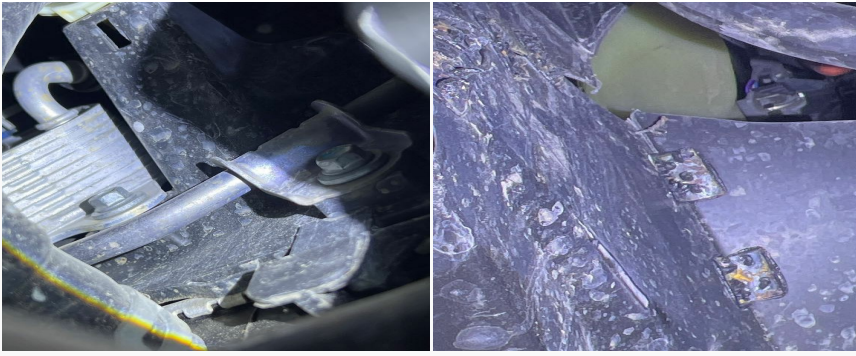

مشط ستيرن	steering rack	مقبول	Acceptable
حجر البيئة	Catalytic	سليم	good
حساس الأكسجين	Oxygen Sensors	سليم	good
فحص حامل المحرك	Engine Mounters Check	مقبول	acceptable
فحص حامل الكير	Gear Mounters Check	مقبول	Acceptable
تهريب منظومة الماء	Water System Leakage	كلا	No
تهريب زيت الكير	Gear Oil Leakage	كلا	No
تهريب زيت المحرك	Engine Oil Leakage	كلا	No
تهريب زيت الاكسل	leakage of axel oil	كلا	No
تهريب زيت المكابح	break oil leakage	كلا	No
فحص تسريب خزان الوقود	Fuel Tank Leakage Check	كلا	No
منظومة التحكم بأبخرة الوقود	Evaporation Emission Control	سليم	good
فحص الصالصة	Exhaust inspection	صدا	Rust

Check the front suspension system | فحص منظومة التعليق الامامية



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
طبلة أمامي أعلى يسار	Upper Control Arm Bushings Left Side	مقبول	acceptable	
طبلة أمامي أسفل يسار	Lower Control Arm Bushings left Side	مقبول	acceptable	
رأس الروط الايسر	Outer Tire Rod End Left Side	مقبول	acceptable	
درايف شفت أمامي يسار	Front C.V. Shaft/ Drive Shaft Left Side	مقبول	acceptable	
طبلة أمامي أعلى يمين	Upper Control Arm Bushings Right Side	مقبول	acceptable	
طبلة أمامي أسفل يمين	Lower Control Arm Bushings Left Side	مقبول	acceptable	
رأس الروط الايمن	Outer Tire Rod End Right Side	مقبول	acceptable	
درايف شفت أمامي يمين	Front C. V. Shaft/ Drive Shaft Right Side	مقبول	acceptable	
عمود مقاومة الانقلاب	stabilizer	مقبول	acceptable	
الرباط	sway bar	مقبول	Acceptable	
لاستيك الرباط	sway bar bracket and bushing	مقبول	Acceptable	

Check the rear suspension system | فحص منظومة التعليق الخلفي



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
فحص الكاردن	proper shaft	مقبول	acceptable	
فحص صليب الكاردن	Cardin Cross	مقبول	acceptable	

فحص الاكسل الخلفي	Back axel test	مقبول	acceptable
فحص حامل الاكسل الخلفي	Examination of the posterior axel holder	مقبول	acceptable
طبلعة خلفي أسفل يمين	lower right back drum	مقبول	Acceptable
طبلعة خلفي أسفل يسار	lower left back drum	مقبول	Acceptable
عمود مقاوم الأنتقلاب الخلفي	sway bar link	مقبول	Acceptable
الرباط الخلفي	back suspension	مقبول	Acceptable
لاستيك الرباط الخلفي	back raber suspension	مقبول	acceptable

MECHANISM CHECK | فحص الميكانيك





المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
قياس صوت المحرك	Engine Sound	مقبول	acceptable	
حالة المحرك	engine condition	مقبول	acceptable	
حالة الكير	Transmission condition	مقبول	acceptable	


OBD | OBD ELECTRONIC FAULTS CHECK | اإعطال الالكترونية




المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
لوحة المؤشرات	Dashboard	لايوجد قيد للعلل	No Fault Found	
اللكترونية الملتى ميديا	Multi Media Electronics	يوجد قيد للعلل	Fault Found	يوجد عطل في خطوط سحب المقطورة خلل في الضوء الامامي

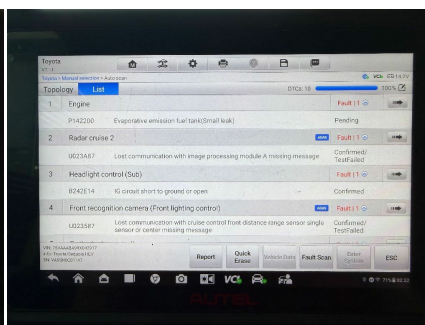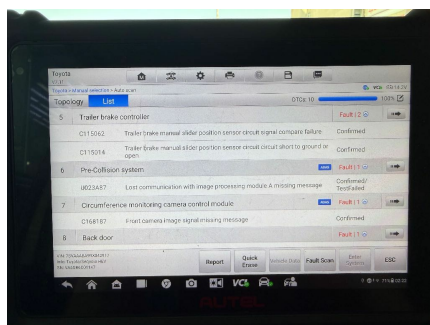

مدخل الطاقة	Power input	لا يوجد قيد للعلل	No Fault Found	
اللكترونية الاضواء	electronic lights	لا يوجد قيد للعلل	No Fault Found	
اللكترونيات - ABS-ASR-ESP	ABS-ASR-ESP	لايوجد قيد للعلل	No Fault Found	
اللكترونية المكيف	Air Condition	لايوجد قيد للعلل	No Fault Found	
اللكترونية المحرك	Engine Electronics	يوجد قيد للعلل	Fault Found	يوجد عطل في المبخرة

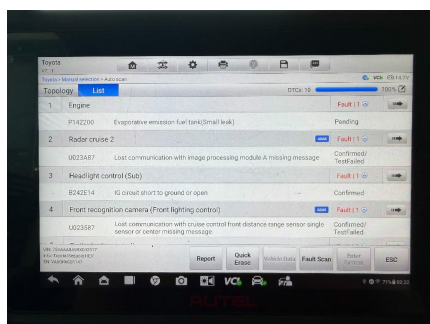

الالكترونية ناقل الحركة	Transmission Electronics	لايوجد قيد للعلطل	No Fault Found	
المقاعد	Seats	لايوجد قيد للعلطل	No Fault Found	
الوسائد الهوائية	Airbags	متضرر	damaged	
احزمة الامان	Safety belts	متضرر	damaged	
منظومة الرادار او الكامرات	radar system	لايوجد قيد للعلطل	No Fault Found	يوجد عطل في الرادارات يوجد عطل في الكاميرا الامامية

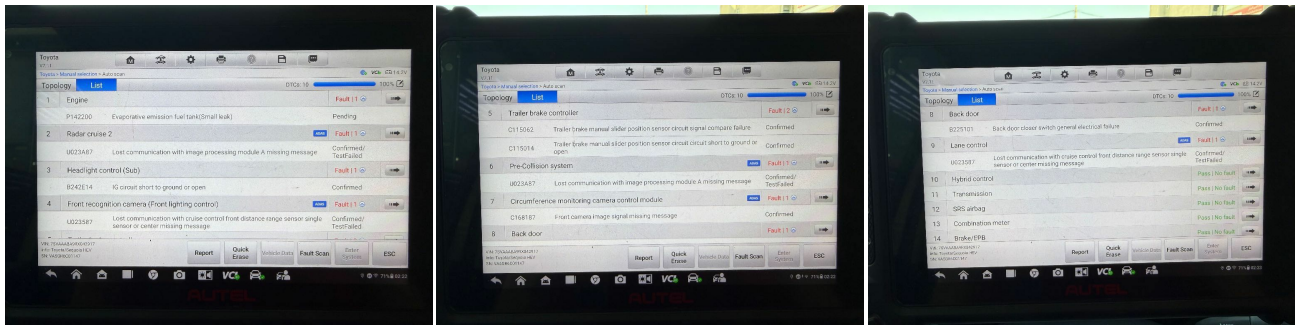

منظومة الحساسات او النقطة العمياء	blind spot system	لايوجد قيد للعلطل	No Fault Found	
-----------------------------------	-------------------	-------------------	----------------	--

BODY AND PAINT CHECK | الكشف على الهيكل والطلاء



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
صور السيارة	Car Pictures	صور	Pictures	



سقف	Roof	أصلي	Original	رسمات خدوش
غطاء المحرك	hood	مصبوغ و ممعجن	painted and pasted	
جناح امامي يسار	Left Front fender	(مصلح بدون صبغ) بارد	fixing whit out paint	رسمات خدوش تكحيل مفتوح
باب امامي يسار	Left Front Door	أصلي	Original	رسمات خدوش تكحيل
التكمة اليسار العليا	left	أصلي	Original	خدوش

التكئة الوسطية اليسار	left	أصلي	Original	
الدواسة السفلى اليسار	left	أصلي	Original	
باب خلفي يسار	Left Rear Door	أصلي	Original	رصعات خدوش
جناح خلفي يسار	Left Rear fender	أصلي	Original	خدوش
حقيبة السيارة	Trunk	أصلي	Original	خدوش
جناح خلفي يمين	Right Rear fender	أصلي	Original	خدوش
باب خلفي يمين	Right Rear Door	أصلي	Original	خدوش
التكئة العليا اليمين	right	أصلي	Original	خدوش
التكئة الوسطية اليمين	right	أصلي	Original	
الدواسة السفلى اليمين	right	أصلي	Original	
باب امامي يمين	Right Front Door	أصلي	Original	خدوش
جناح امامي يمين	Right Left fender	أصلي	Original	رصعات خدوش معير
ملاحظة مهمة	Important notes	الفحص لايشمل الاجزاء البلاستيكية من ناحية الصبغ والتبديل		the test does not include the plastic parts
ملاحظة مهمة	Important notes	ملاحظة تم شرح و اعلام طالب الفحص بكافة تفاصيل التقرير والشركة غير مسؤلة عن ما يحدث بعد استلام التقرير		NOTE
ملاحظة مهمة	Important note	%تكون نسبة دقة فحص السيارات المغلفة 80		The accuracy rate of inspecting wrapped cars is 80%.

Glass inspection | فحص الزجاج



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
ماسحات الزجاج	Windshield Wipers	جيد	good	
مضخة ماء زجاج	Glass Water Pump	سليم	good	
الزجاج الامامي	front glass	ندبات	scars	
المرايا الجانبية اليمين	Right side mirrors	سليم	good	
زجاج الباب الامامي الايمن	right front door glass	مضلل	misleading	
زجاج الباب الخلفي الايمن	right rear right glass	مضلل	misleading	
الزجاج المثلث الايمن	Glass right triangle	مضلل	misleading	
الزجاج الخلفي	rear glass	مضلل	misleading	
الزجاج المثلث اليسار	The left triangle glass.	مضلل	misleading	
زجاج الباب الخلفي اليسار	left rear door glass	مضلل	misleading	
زجاج الباب الامامي اليسار	left front door glass	مضلل	misleading	
المرايا الجانبية اليسار	Left side mirrors	سليم	good	
فتحة السقف	The sunroof	سليم	good	
بطانة السقف	Roof Liner	مقبول	acceptable	

Headlights and taillights | المصابيح الامامية و الخلفية



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
المصباح الامامي الايسر	Left headlight	جيد	good	
كشاف الضباب الايسر	Left fog light	جيد	good	
المصباح الخلفي الايسر	Left taillight	جيد	good	
المصباح الخلفي الايمن	Right back lamp	جيد	good	
كشاف الضباب الايمن	Right Fog light	جيد	good	
المصباح الامامي الايمن	Right headlight	جيد	good	

Inspection of the cooling and heating system | فحص منظومة التبريد و التدفئة



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
منظومة التبريد	cooling system	مقبول	acceptable	
منظومة التدفئة	Heating system	وسط	middle	

Inspection of hybrid cars | فحص سيارات الهجينة



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
حالة البطارية	Battery status	مقبول	acceptable	
فحص الشحن والتفريغ	Charge and discharge check	مقبول	acceptable	
عدد الخلايا	Number of cells	عدد الخلايا	Number of cells	12 Block
عمل الخلايا بالاحمال	Cell work with loads	مقبول	acceptable	
فحص منظومة الهايبرد	Hybrid system inspection	مقبول	acceptable	
عمل الخلايا بدون الاحمال	Cell work without loads	مقبول	acceptable	

Odometer | عداد المسافات



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
صورة العداد الحالي	Current meter image	صورة	image	



Additional Notes | ملاحظات اضافية



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
الملاحظات	Notes	الملاحظات	Notes	وجوب عمل ميزانية و بلانص للاطارات

شهادة اعتماد

رقم IB 022



يقر نظام الاعتماد العراقي بأن:

شركة خبراء الباشا لتنظيم المزادات العلنية
وإدارتها وفحص وتجارة السيارات

العراق - بغداد - ساحة الواثق - شارع الجوازات - حي الوحدة - مقابل مستشفى العربي
العراق - بغداد - شارع ١٤ رمضان - قبل صعود جسر الاعظمية - مدخل شارع علي الصالح

تم اعتمادها وفقا لمتطلبات المواصفة ISO/ IEC 17020:2012
(Conformity assessment - Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection)

TYPE - A-

في مجال:

- قطاع مركبات النقل

شرط التوافق مع متطلبات المواصفة اعلاه ومتطلبات IQAS الخاصة بالاعتماد
مجال الاعتماد المرفق بالشهادة يعتبر جزءا لا يتجزأ منها

يمكن الحصول على الاصدار الاحدث من مجال الاعتماد من خلال الموقع الالكتروني

<https://iqas.mop.gov.iq>

يكون الاعتماد نافذا من 2025/12/9 الى 2027/12/8

تاريخ منح الاعتماد لأول مرة

2023/9/24

لقد

أ.د. محمد علي تميم

نائب رئيس مجلس الوزراء

وزير التخطيط

مخبر

محمد أيمن عمر

مدير عام الهيئة/ وكالة

	استمارة مجال الاعتماد Scope of Accreditation form	نظام الاعتماد العراقي IQAS
Organization address: Iraq- Baghdad- Al-Wathiq Square - Passport Street - Al- Wahda District - Opposite Al- Arabi Hospital Iraq- Baghdad – 14th Ramadan street - before the Adhamiya bridge - entrance to Ali Al Saleh Street	Organization name: Al-Basha Experts Company for Planning, Managing Public Auctions, Inspection and Trade Automotive	Accreditation no.: IB 022
Signature:  Mohammed Ayden Omar Director General of IQAS	Accreditation is valid: From 9/12/2025 To 8/12/2027	Issue no.: 002

Inspection field	Materials/Products	Type of Inspection	Reference to Standardized Method
Vehicles sector	- Car details - Tire condition - Suspension system check - Brake system check - Chassis check - Check the front suspension system - Check the rear suspension system - Mechanism check - OBD electronic faults check - Battery check - Body and paint check - Glass inspection - Headlights and taillights - Inspection of the cooling and heating system - Additional notes	Periodic and thorough inspection	GSO 971-1:2020